


cEIP

× NEMO

cEIP 모듈 인식 문제 해결방법

노드 인식 불가

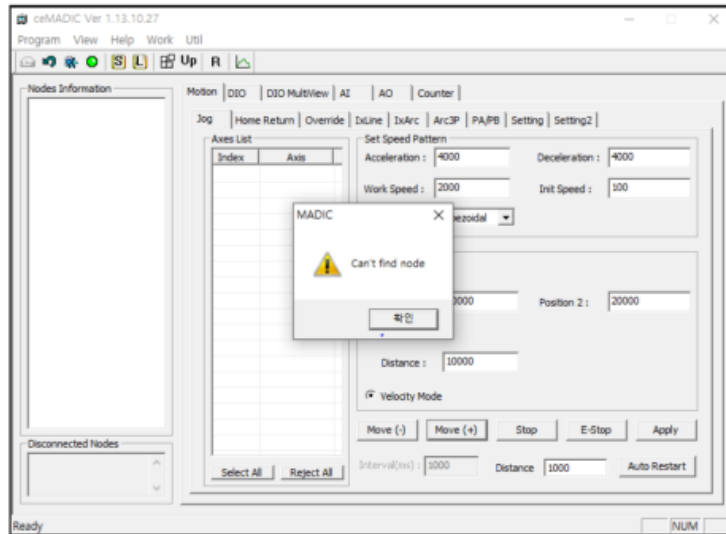

해결방법

1. 시스템 기본 설정 확인(Hardware 설정)
2. 점등 상태 확인.(펌웨어 여부)
3. ceNetConfig.ini 파일 생성.
4. 방화벽 허용가능 앱 설정.
5. 관리자권한으로 실행.
6. 펌웨어 업데이트 시 방화벽 허용.

시스템 기본 설정 확인


- Hardware 설정.

- Master모듈의 IP와 Slave 모듈의 ID를 설정.
- Master모듈의 MSB,LSB를 확인 필수.
- Slave모듈의 로터리가 겹치지 않아야함.




- Software 설정.

- 네트워크 어댑터에서 IP Address 설정.
(IP : 192.168.1.00, 서브넷 마스크 : 255.255.255.0, 게이트웨이 : 192.168.1.254)
- IP의 범위는 192.168.1.1~192.168.1.254 모듈 간의 IP중복주의.

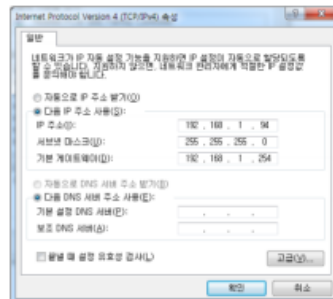

점등 상태 확인

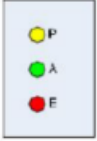
	Name		Description
	P	Power led	모듈에 전원이 입력되면 점등됩니다.
	A	Active led	모듈이 정상동작 할 경우 점등됩니다.
	E	Error led	모듈에 예러가 발생시 점등됩니다.

- ceNM-IP(SE)는 모듈의 상태와 각 채널의 상태를 모니터링 하기 위하여 LED가 있다.
- 펌웨어가 잘 돌고 있다면 P에 불이 들어오며 A가 깜빡이며 점등된다.


ceNetConfig.ini 파일 생성

- 경로 설정
 - 64bit 윈도우: C:\Windows\SysWOW64\ceNetConfig.ini
 - 32bit 윈도우: C:\Windows\System32\ceNetConfig.ini
- 파일 생성 방법
 - 메모장 - 실행 - 192.168.1.00 작성 - [파일] - [다른 이름으로 저장] - 파일 이름을 ceNetConfig.ini 해당 운영체제에 맞는 경로 설정 후 파일 형식을 텍스트 문서에서 모든 파일로 변경.
- 생성 이유
 - 인터넷과 cEIP를 사용 할 때 데몬이 사용할 IP주소 지정 필요.
 - 인터넷사용을 하지 않고 LAN카드가 1개라면 생성 안 해도 무방.


방화벽 허용가능 앱 설정 (Win10)

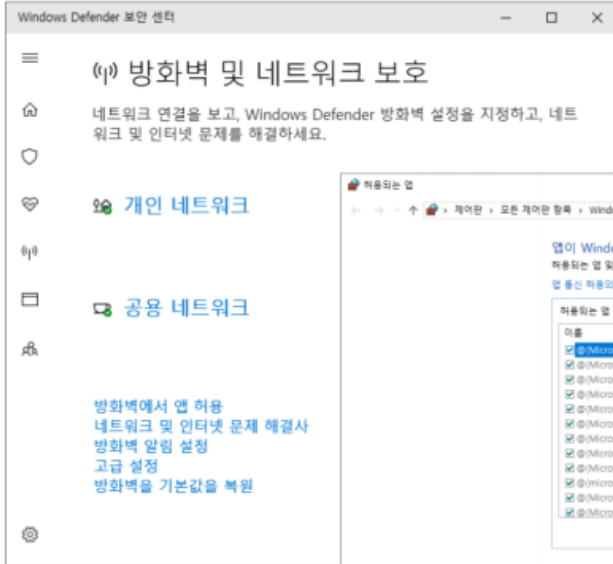


Windows 10
 [Windows 방화벽] - [방화벽에서 앱 허용]
 - [목록에서 설정]

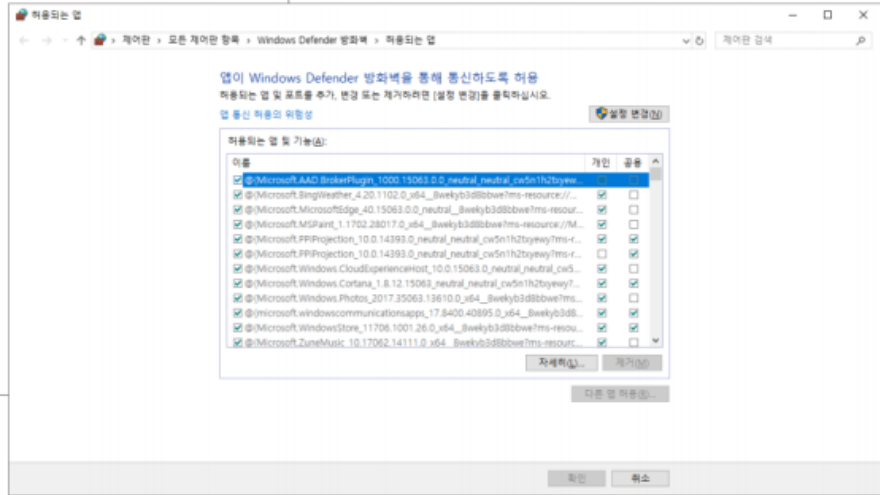

방화벽 허용가능 앱 설정 (Win7)

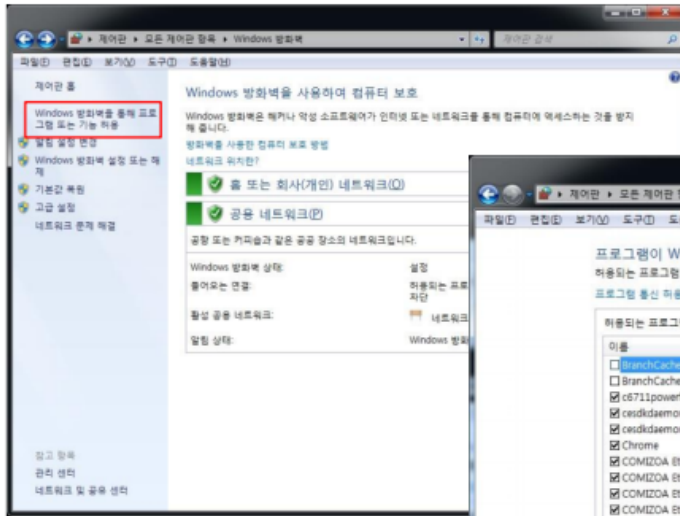

Windows 7
 [Windows 방화벽] - [방화벽에서 앱 허용]
 - [목록에서 설정]

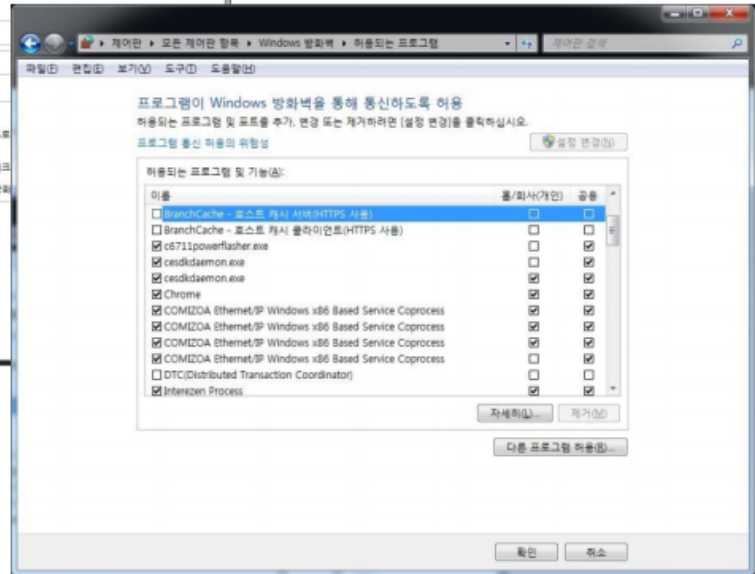


방화벽 허용가능 앱 설정


- Windows 방화벽 실행.
 - 방화벽에서 앱 허용 클릭.
 - 허용 목록
 - C6711powerflasher.exe
 - Cesdkdaemon.exe
 - COMIZOA Ethernet/IP Windows x86 BasedService Coprocess

관리자 권한으로 실행

- MADIC 실행 시 우클릭
 - 관리자 권한으로 실행.

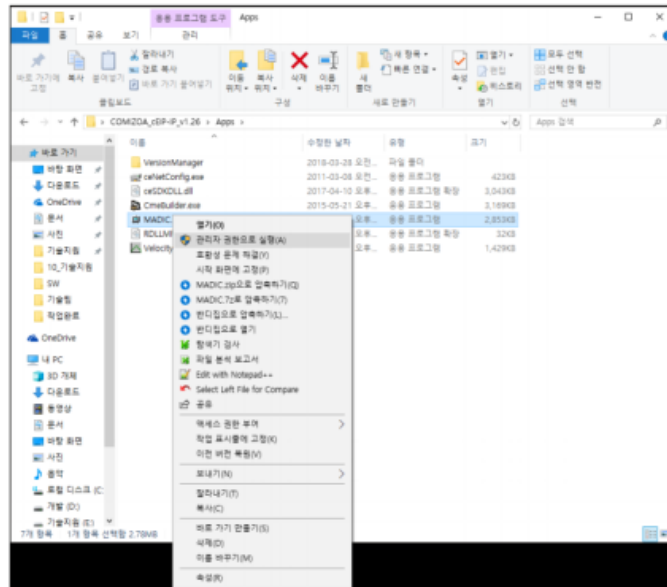

펌웨어 다시 업데이트

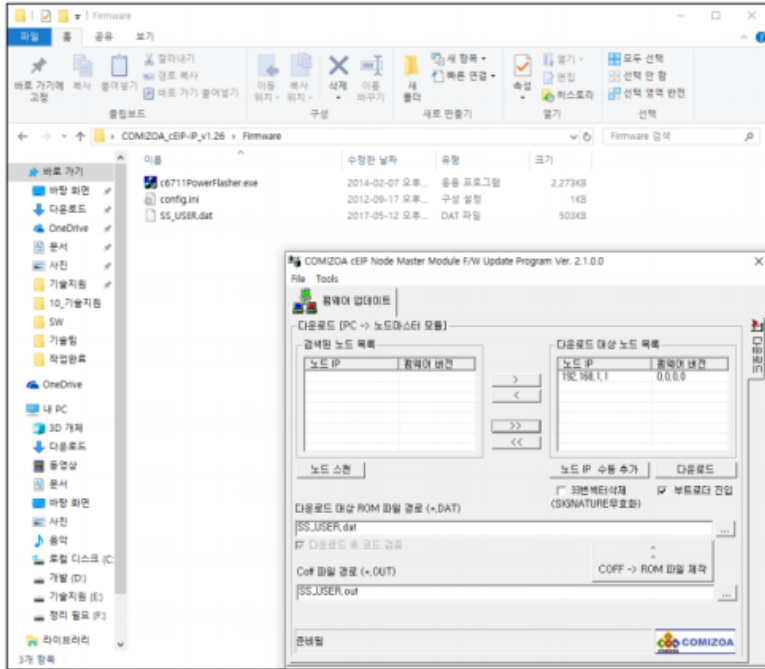

펌웨어 업데이트 재 진행 시 방화벽에서 개인 및 공용 네트워크 체크하고 업데이트 진행.

From: <https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link: https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=faq:comiapp:fwupdater:02_ceip&rev=1625619629

Last update: **2024/07/08 18:22**